



MILLENNIUM DOB

Cikk. 900

MAGYAR	TECHNIKAI INFORMÁCIÓK	6
ITALIANO	INFORMAZIONI TECNICHE	8
ESPAÑOL	INFORMACIONES TÉCNICAS	10
FRANÇAIS	INFORMATIONS TECHNIQUES	12
DEUTSCH	TECHNISCHE INFORMATIONEN	14

CIKKSZÁMOK

CODICI ARTICOLI

Teljes dob

Rullo completo

Art. 900

MILLENNIUM DOB

MILLENNIUM REEL

Opcionális kiegészítők

Parti opzionali per rullo

Art. 903

Padlókábel 14m 3 tűs csatlakozókkal

Cavo Rullo-Apparecchio 14m, con spine

Art. 905

Szállítótáska 2 dobhoz és kábelekhöz

Box-05 valigetta per 2 rulli e cavi




900



903





905


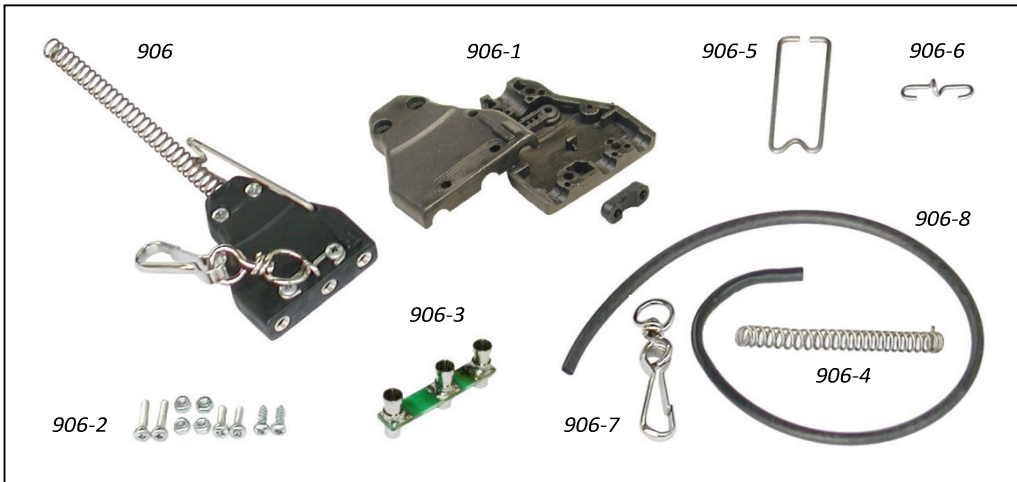


CIKKSZÁMOK

CODICI ARTICOLI

	Pótalkatrészek a dohoz	Parti ricambio per rullo
Art. 900-C1	Kábel a dohoz, 20m hosszú	Cavo 20m per rullo
Art. 900-02	3 rugóból álló készlet (rugókészlet)	Gruppo 3 molle con parti in plastica
Art. 900-03	Rugó műanyag tokkal (1 db)	Molla rullo con tazza (1 pz)
Art. 900-04	Kábelvezető a dohoz	Guida-filo per rullo
Art. 900-05	Gumi lábak (4 db)	Piedini gomma (4 pz)
Art. 900-06	Felső dobborítás (rozsdamentes acél)	Coperchio rullo in acciaio inox
Art. 900-07	Alsó dobborítás (rozsdamentes acél)	Fondo rullo in acciaio inox
Art. 900-08	Belső alumínium lemez	Bobina avvolgi-cavo interna, in alluminio
Art. 900-09	Három foglalatos csatlakozó a borításon	Pres a 3 boccole su contenitore rullo
Art. 900-10	Bronz orsó	Albero ottone rullo
Art. 900-11	Áramköri lap az alumínium görgőhöz	Circuito stampato su bobina alluminio
Art. 900-13	Fékező szett	Gruppo frenante
Art. 900-14	Műanyag élvédelem	Paraspigolo in plastica
	3 tűs csatlakozó és pótalkatrészek	SPINA TRIPOLARE e ricambi
Art. 910	3 tűs csatlakozó és vezeték	SPINA TRIPOLARE completa
Art. 910-1	Csat. tű átm. 4mm 3tűs csatlakozóhoz	Spinotto elastico 4mm per Spina Tripolare
Art. 910-2	Műanyag komp. 3tűs csatlakozóhoz	Parti plastica per Spina Tripolare
Art. 910-3	Csavarok a 3tűs csatlakozóhoz	Serie di viti per Spina Tripolare
	A dob vívó oldali foglalata és pótalk.	PRESA VOLANTE e ricambi
Art. 906	3 tűs csatlakozó és vezeték	SPINA TRIPOLARE completa
Art. 906-1	Csat. tű átm. 4mm 3tűs csatlakozóhoz	Spinotto elastico 4mm per Spina Tripolare
Art. 906-2	Csavarok a vívó oldali csatlakozóhoz	Serie di viti per Presa Volante
Art. 906-3	Áramköri lap 3 foglalattal	Circuito stampato con 3 boccole
Art. 906-4	Kábelrugó a vívó oldali csatlakozóhoz	Molla uscita cavo per Presa Volante
Art. 906-5	Tartócsipesz	Fermaglio di sicurezza
Art. 906-6	Rugókampó rögzítő	Particolare fissaggio moschettone
Art. 906-7	Rugókampó a vívó oldali csatlakozóhoz	Moschettone per Presa Volante
Art. 906-8	Védőcső a vívó oldali csatlakozón	Guaina protettiva per uscita presa volante

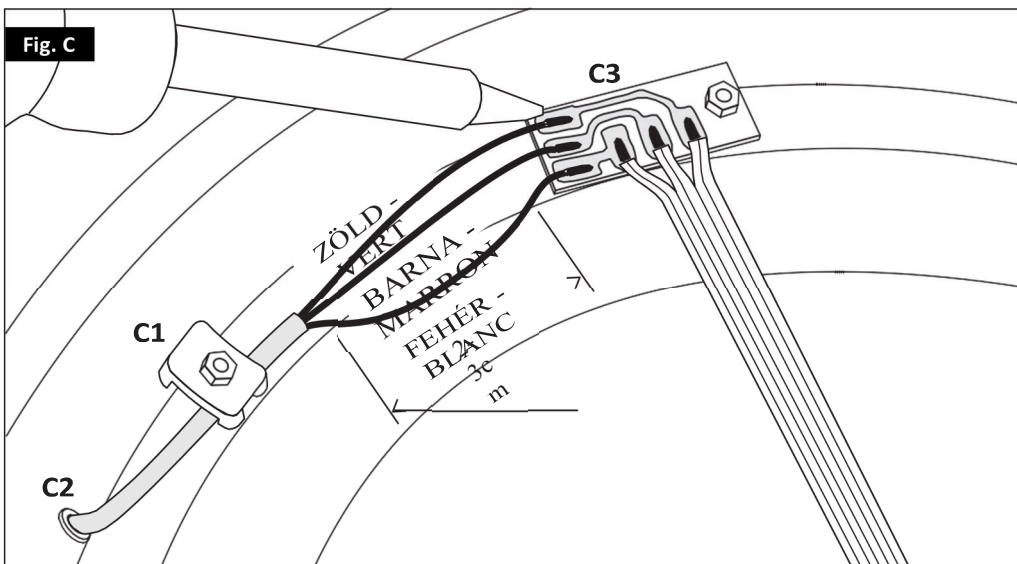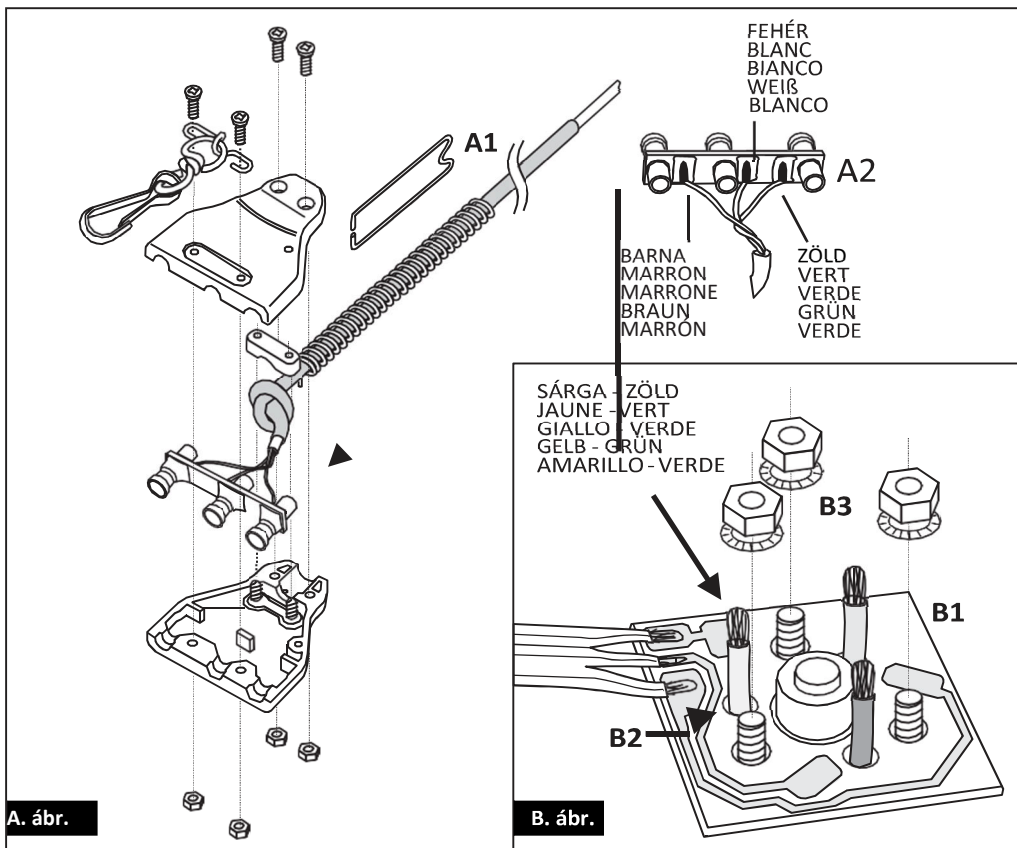

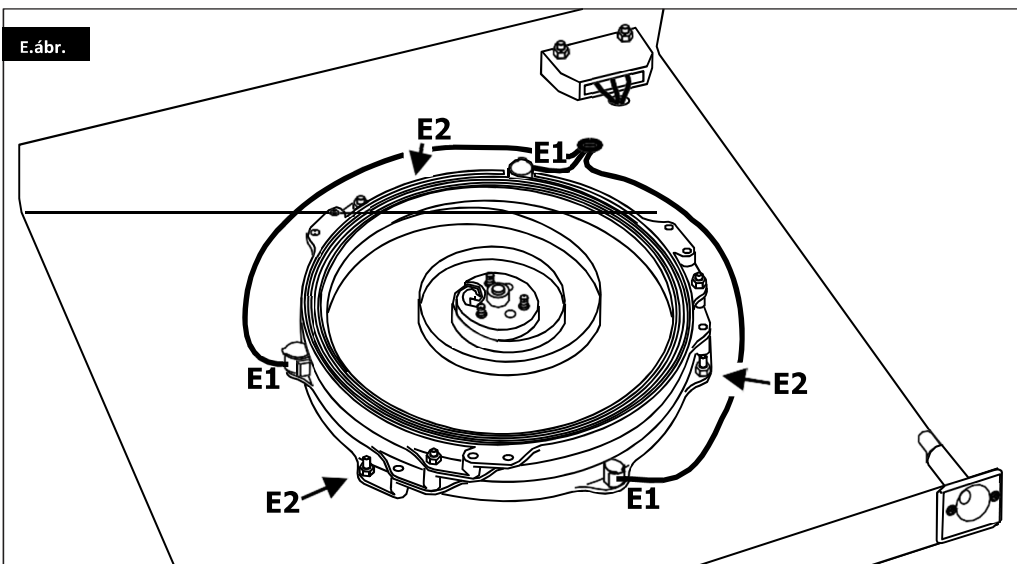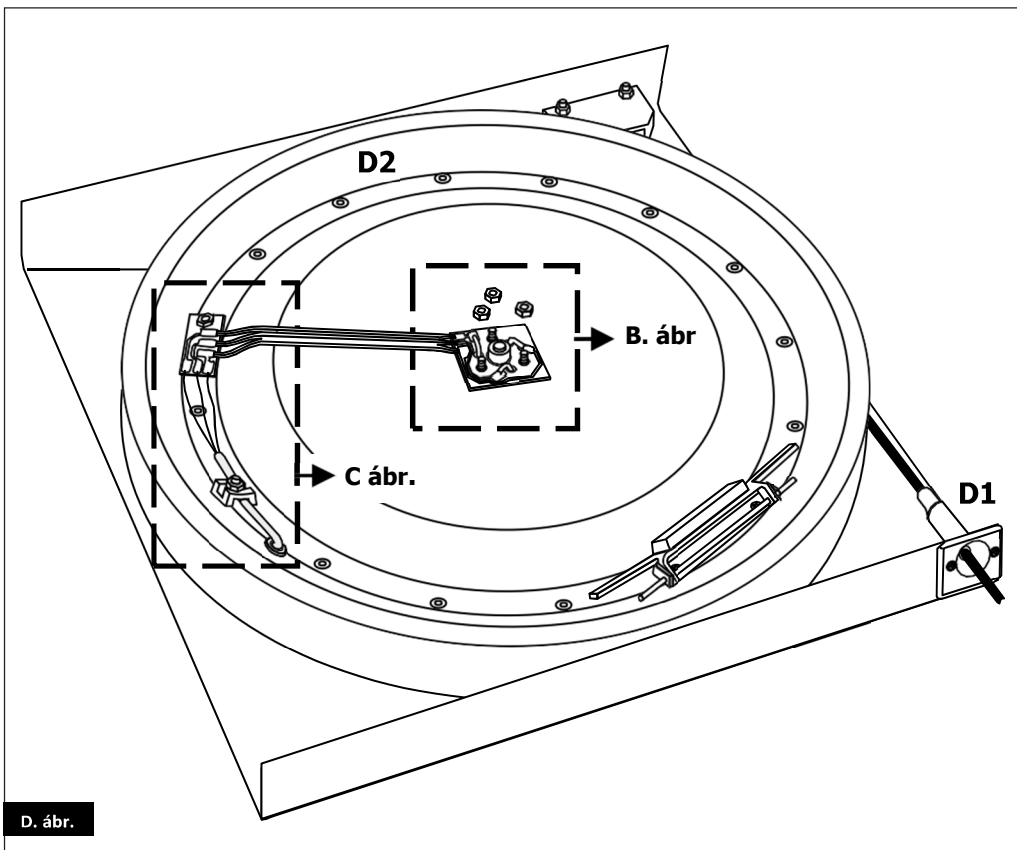

MILLENNIUM DOB

Cikk. 900

A Millennium dob egy sportvívásban használt eszköz. A készülék **48V** maximum tápfeszültség és **0.5A** maximum áramerősség mellett használható. A dob egy centrifugális fékkel rendelkezik, amely csökkenti a kábel csévélési sebességét, amikor a vívó egy bizonyos távolságból elengedi azt, ezzel elkerülve a kábel sérülését. **A dob kizárólag vízszintes helyzetben használható** - minden ettől eltérő dőlésszög helytelen működést eredményez.

A kábel és rugó cseréje esetén mindig kövesse az utasításokat! Tekintse át a **4-5.** oldal ábráit!

1. A kábel cseréje

Sorrendben kövesse az alábbi lépéseket:

P1- Csavarozza ki a 4 legnagyobb csavart a dob alján, majd emelje le a borítást!

P2- Oldja fel a rugó feszítettségét az alábbi lépések segítségével:

2a- Tartsa meg a D2 tekercset a kábellel (lásd D. ábr., 5. oldal)!

2b- Tartsa meg a kábelt a D1 pozícióban (D. ábra) majd egy fordulatig húzza ki! **FIGYELEM: lásd 1. megjegyzés.**

2c- Lassan engedje el a tekercset a kábel letekercseléséhez!

2d- Ismételje meg a 2a-2b-2c lépéseket addig, amíg a rugók teljesen fel nem szabadulnak és már csak egy fordulat hiányzik.

P3- Távolítsa el a kábelt a vívó oldali rekeszből és a tekercsből az alábbiak szerint:

3a- Csavarozza ki a 4 csavart a vívó oldali rekeszből, majd nyissa fel a rekeszt (lásd A. ábr., 4. oldal).

3b- Húzza ki a perselyblokkot, majd vegye le a három huzalt (Figyelem: lásd 2. megjegyzés).

3c- Lazítsa meg a kábelrögzítőt, csomózza ki a csomót, majd távolítsa el a többi alkatrészt (kábel, védőcső és rugó). Vegye le a kábelt a D1 vezetőről (lásd D. ábr.), majd teljesen tekercselje le a tekercsről!

3d- Szerelje le a 3 huzalt a C3 nyomtatott áramkórról (C. ábr.), mely a kábeltekercs felett található.

3e- Lazítsa meg a C1 kábelrögzítő anyát (C. ábr.)!

Végül húzza ki és távolítsa el a kábelt!

P4- Új kábel felszerelése:

4a- Vezesse át az új kábel végét a C2 gyűrűn! Győződjön meg róla, hogy a kábel elérje a C3 nyomtatott áramkört (C. ábr.)!

4b- Távolítsa el a kábelvéget, majd vágja le a kevlár fonalat. Távolítson el 2-3 mm szigetelést a három kábeltől, majd forrassa őket a nyomtatott áramkórhöz a C. ábrán látható szinkód figyelembe vételével (lásd 1. megjegyzés).

4c- Rögzítse a kábelt a kábelrögzítő anyával (C. ábr)! Tartsa meg stabilan a tekercset, majd tekercselje rá a kábelt az óramutató járásával megegyezően. 1 méternyi kábelt hagyjon csévéltelenül!

4d- Vezesse át a szabad kábelvéget a vezetőn (D. ábr). Helyezze be a rugót és a régi (vagy új) védőcsövet! Hagyja a kábel végét (kb. 3 cm-t) a védőcsövön kívül (lásd: A. ábr.)!

4e- Távolítsa el a kábelvéget, majd tegyen egy feszes csomót a kábel végére!

4f- Távolítson el 2-3 mm szigetelést a három kábeltől, majd forrassa őket a perselyblokkhoz a szinkód figyelembe vételével. Lásd A2 (A. ábr.)!

4g- Helyezze a rugót a foglalatba, majd rögzítse a kábelt a mellékelt rögzítő segítségével! Helyezze be a perselyblokkot és győződjön meg róla, hogy a kábelek megfelelően rögzítve legyenek! Zárja le a foglalat a kábelkimenetek mellett lévő 2 csavarral, majd a rögzítőt stabilizáló másik 2 csavarral! Végső lépésként helyezze vissza az A1 tartócsipeszt (A. ábr.)!

P5- Feszítse meg újra a rugót! Csévélje fel a kábelt, de 1 méternyi hagyjon szabadon! Szorítsa a kábelt a D2 tekercs mellé, majd **10 fordulatnyit** csavarjon fel az óramutató járásával megegyezően. Ez megfeszíti a rugókat. **FIGYELEM: lásd 1. megjegyzés.**

FIGYELEM: A rugókat minimum 9 és maximum 10 fordulattal feszítse meg, ennél kevesebb fordulat esetén a rugó élettartam csökkenhet.

P6- Győződjön meg a vezetőképességről! A befejezés előtt egy teszter segítségével ellenőrizze a megfelelő vezetőképességet a vívó oldali rekesz egyes perselyei és a dob releváns csatlakozása között.

A perselyek közötti elektromos ellenállás 3 ohmnál nem lehet magasabb.

P7- Tegye vissza a borítást! Használja a **P1** lépésben

kicsavart csavarokat a rögzítéshez.

2. A rugószett cseréje

FIGYELEM: A rugókat kizárólag szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti.

A rugók meg vannak feszítve és balesetveszélyesek.

Soha ne távolítsa el egy rugót a tokból és soha ne fordítson meg egy tokot a borítása nélkül!

Ha egy rugó eltörik, akkor a teljes rugókészletet (3 rugó) cserélni kell (cikkszám: 900-02). Ez nem csak egyszerűbb, de gyorsabb is, mint egyetlen rugó cseréje, emellett elkerülhető a másik két rugó folyamat során történő eltörése.

A rugókészlet cseréjéhez sorrendben kövesse az alábbi lépéseket:

P8- Távolítsa el a borítást, majd a **P1** és **P2** előírásainak megfelelően oldja fel a rugó feszítettségét!

P9- Távolítsa el a három forrasztott kábelt a dob közepén lévő B1 nyomtatott áramkörrel (B. ábr.) (lásd 2. megjegyzés). Tökéletesen egyenesítse ki a kábeleket!

P10- Csavarozza ki a B3 helyen lévő anyákat (B. ábr.)! Óvatosan és lassan emelje fel, majd emelje ki a kábellel tekert tekerccset!

P11- Távolítsa el a három E1 rugópozíciókhoz forrasztott kábelt (E. ábr.)!

P12- Csavarja ki a három anyát az E2 pozícióknál, majd távolítsa el a rugószettet! Vigyázzon, ne fordítsa meg a rugószettet és ne válassa le a felső rugót!

P13- Illessze be az új rugószettet! A referenciacímkeknek illeszkedniük kell. Rögzítse a három E2 csavarral (E. ábr.), majd forrassza a 3 E1 kábelt a rugó külső végeihez!

P14- Csavarozza ki az új rugókészlet középső műanyag szegecsén lévő 3 anyát, majd távolítsa el a védőborítást! Tökéletesen egyenesítse ki a rugószett középső része felől felfelé kihaladó 3 kábelt!

P15- Helyezze vissza a kábellel tekercselt tekerccset a rugókészletre! A 3 kábelnek és a 3 csavarnak a 6 középső furatba kell bemenniük! A sárga-zöld kábelnek a lapos kábel melletti furatba kell mennie (lásd B2 – B. ábra)!

P16- Rögzítse a 3 B3 anyát (B. ábr.), majd forrassza a 3 kábelt a nyomtatott áramkörre! Végül kövesse a **P5-P6-P7** lépéseket!

1. megjegyzés:

FONTOS: Ha a rugók meg vannak feszítve, akkor tartsa stabilan a kábellel tekercselt tekerccset, mert egyéb esetben a rugók megsérülnek.

A rugók gyors feloldását nem állítja meg a kábel vége és a tekercc forgása deformálja a rugókat.

2. megjegyzés:

A kábelek forrasztásánál vagy a forrasztás feloldásánál a vas hőmérséklete körülbelül 330°C legyen. A forrasztás csak pár másodpercig tartson, ne sértse meg a nyomtatott áramkört!

A cikkszámokat az 1-3. oldal tartalmazza.



www.favero.com